



Jak vyměnit snímač
polohy vačkového hřídele
na **RENAULT Kangoo I**
Express (FC) – návod k
výměně

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

ⓘ Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:

RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) 1.9 dTi, RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) 1.9 dCi 4x4, RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) 1.9 dCi

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: RENAULT MASTER II karoserie (FD) 2.2 dCi 90

VÝMĚNA: SNÍMAČ POLOHY VAČKOVÉHO HŘÍDELE - RENAULT KANGOO I EXPRESS (FC). NÁSTROJE, KTERÉ BUDETE POTŘEBOVAT:



- Drátěný kartáč
- Víceúčelový čisticí sprej
- Sprej na elektroniku
- Momentový klíč
- Nástavec, 10 mm
- Ráčnový klíč
- Montážní páka
- Papírové utěrky

Koupit nástroje

Výměna: snímač polohy vačkového hřídele - RENAULT Kangoo I Express (FC).
AUTODOC doporučuje:

- Celý postup práce provádějte při vypnutém zapalování.

VÝMĚNA: SNÍMAČ POLOHY VAČKOVÉHO HŘÍDELE - RENAULT KANGOO I EXPRESS (FC). PROVEĎTE NÁSLEDUJÍCÍ KROKY:

1 Zvedněte vozidlo pomocí zvedáku nebo jej umístěte nad montážní jámu.

2 Vyčistěte upevňovací prvek snímače polohy vačkového hřídele. Použijte drátěný kartáč. Použijte víceúčelový čisticí sprej.



3 Odpojte konektor snímače polohy vačkového hřídele.



4 Odšroubujte upevňovací prvek snímače polohy vačkového hřídele. Použijte nástavec o průměru 10 mm. Použijte ráčnový klíč.



5 Odstraňte upevňovací šroub.



6 Odstraňte snímač polohy vačkového hřídele.



7 Montážní otvor snímače ucpěte papírovou utěrkou, abyste zabránili vniknutí prachu a nečistot.



8 Vyčistěte montážní místo snímače polohy vačkového hřídele. Použijte víceúčelový čistící sprej.



9

Ošetřete konektor snímače polohy vačkového hřídele. Použijte sprej na elektroniku.



10

Odstraňte papírovou utěrku z montážního otvoru.

11

Namontujte nový snímač polohy vačkového hřídele.



12

Namontujte a zašroubujte upevňovací šroub. Použijte nástavec o průměru 10 mm. Použijte ráčnový klíč.



13

Utáhněte upevňovací prvek snímače polohy vačkového hřídele. Použijte nástavec o průměru 10 mm. Použijte momentový klíč. Utahovací moment: 10 N·m.



14

Připojte konektor snímače polohy vačkového hřídele.



15

Vozidlo spusťte na zem.

16

Zkontrolujte, zda nová součástka funguje.



VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

SNÍMAČ POLOHY VAČKOVÉHO HŘÍDELE: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenese žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenese odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenese odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2025 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.